



# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ CX3 F/IEC ДЛЯ RG6/59



Шаг 1

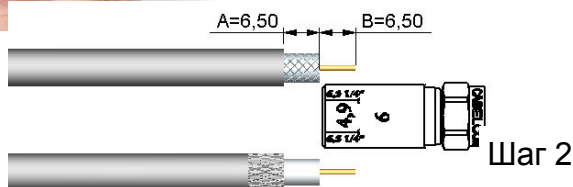


 
Шаг 2



Шаг 3



Шаг 4

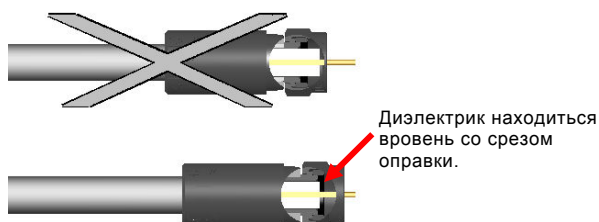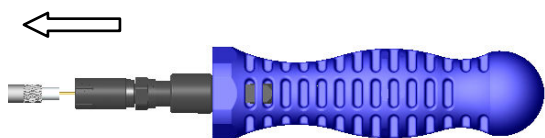

Диэлектрик находится  
вровень со срезом  
оправки.



Шаг 5

**CX3 All Size** компрессионный инструмент  
item no. 98029072



**CX3 Pocket Tool 59/6**  
компрессионный инструмент  
item no. 98029070



Ключ 4.5 Nm  
item no. 98029080



**Rubber Tool** 40450050  
item no. 98028785

## Шаг 1: Разделка кабеля

Мы настоятельно рекомендуем использовать специальный разделочный инструмент Corning Cabelcon - Rotary Cable Stripper для наилучшей подготовки кабеля. Пожалуйста прочтите инструкцию по применению, прилагаемую к инструменту.

Вы можете использовать информацию нанесенную на разъеме для проверки присоединительных размеров после разделки кабеля.

Не срезайте экранировку и не делайте надрезов на центральной проводнике кабеля!!!

## Шаг 2: Подготовка кабеля

Загните экранировку кабеля вдоль оболочки. Для кабелей типа "Quad shield", "Tri shield" и "Super shield": удалите только внешние слои фольги и экрана. Должен остаться только последний слой экранировки. При этом фольга должна остаться на диэлектрике. Убедитесь, что фольга не повреждена и не замята.

## Шаг 3: Подготовка к монтажу

Фронтальную часть разъема оденьте на кабель и с помощью "встроенного инструмента", медленно повернув разъем несколько раз подготовьте фольгу к надеванию разъема.

## Шаг 4: Монтаж разъема

Оденьте разъем на кабель. Металлическая оправка разъема должна попасть между фольгой и экранировкой. При работе используйте специальный инструмент для F разъемов и приспособление для лучшей фиксации разъема и кабеля во время инсталляции. Одевайте разъем до тех пор пока диэлектрик кабеля не будет вровень со срезом оправки разъема.

## Шаг 5: Компрессия

Для компрессии разъема используйте компрессионный инструмент. Пожалуйста прочтите инструкцию, прилагаемую к инструменту.

Убедитесь, что Вы используете правильно отрегулированный инструмент и правильную насадку. Пожалуйста прочтите инструкцию, прилагаемую к инструменту. Вставьте разъем с кабелем в инструмент и до упора сожмите ручки. Откройте ручки и достаньте полностью инсталлированный разъем.

Монтаж разъема в ответную часть. Мы рекомендуем затягивать гайку разъема с усилием 4,5 Nm для получения наилучшего качества в Вашей сети.

Recommended Tools	Item
no. Cable cutter - drop	98028621
Rotary cable stripper RG6/59	98501010
Rubber tool for cable support	98028785
Mounting tool	98028805
CX3 All Size compression tool	98029072
CX3 Pocket Tool 59/6 compres.	98029070
Torque wrench 4.5 Nm Hex 11mm	98029080

Пожалуйста посетите наш каталог на сайте [www.cabelcon.dk](http://www.cabelcon.dk) для получения самой последней информации по разъемам и инструментам.

ISO 9001 certified

Distributor:

**CABELCON**  
connectors

Corning Cabelcon ApS, Industriparken 10, DK 4760 Vordingborg  
Tel: +45 55 98 55 99 · Fax: + 45 55 98 55 04  
E-mail: [cabelcon@cabelcon.dk](mailto:cabelcon@cabelcon.dk) · [www.cabelcon.dk](http://www.cabelcon.dk)